

# Descripción de producto

## Fuente de alimentación sin regulación: PSU500L36-K

Entrada: 115Vca - Salida 36Vcc / 10,0A



- Tensión de salida suavizada/filtrada
- Salida a potencial cero según VDE0551
- Baja tensión de seguridad  
PELV (EN 50178) SELV (EN 60950)
- Posible de conmutar en paralelo para aumento de potencia
- Lectura del estado del funcionamiento con LED
- Montaje fácil en la pared con tornillos
- Adecuado para usar en ambiente tropical,  
prueba de vibración – caja de resina colada
- Conforme con las normas de baja tensión y de EMC  $\text{CE}$
- Seguridad según VDE, EN, UL, CSA

### Aplicación

Las fuentes de alimentación de la serie PSU500L-K son fuentes de alimentación de transformador para la alimentación de consumidores electromecánicos como p.ej. contactores, electroválvulas o relés. También están convenientes para uso en sistemas de control por programa.

La estructura de las conexiones es bastante simple debido a sus pocos componentes y tiene la ventaja de una larga vida útil y un rendimiento relativamente alto (>80%). Para cargas que necesitan una alta corriente de arranque estas fuentes de alimentación son adecuadas.

Sirven especialmente para el uso en la industria o la construcción naval debido al diseño robusto, encapsulado en una caja estable de aluminio. Además son insensibles contra transitorios y impulsos de tensión.


### Principio de funcionamiento

Con la fuente de alimentación sin regulación PSU500L-K la corriente continua está transferida por un transformador de 50Hz y después rectificado por un rectificador en puente.

La tensión continua pulsante producida en este proceso está suavizada por condensadores.

Porque no existe una etapa de regulación, ocurren variaciones en la tensión de salida dependiendo de variaciones de la tensión de entrada y carga distinta.

#### Efecto de gradación con condensador electrolítico


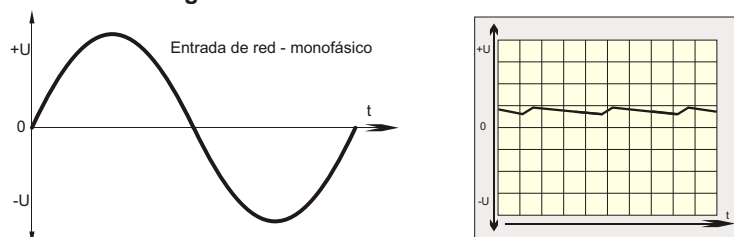


### Realización

Montado y completamente encapsulado en una caja de aluminio para montaje directo en la pared con tornillos.



Más información se encuentra en las hojas de datos y en los manuales.

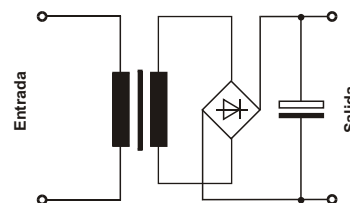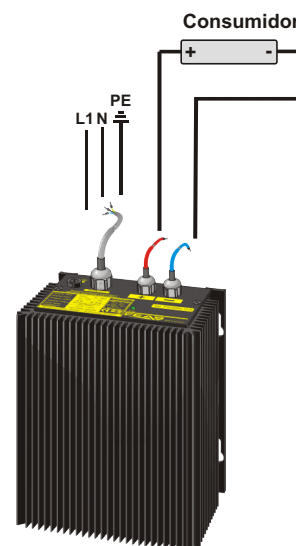

#### Diagrama de la corriente de carga PSU500L36L-K

